


اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی ها مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش / پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان □ تعمیرکاران □
عنوان اطلاعیه	نشتی گازهای خروجی از بین منیفولد خروجی و پرخوران
نوع خودرو	خودروهای سورن و دنا EF7-TC توربوشارژ

در صورت مراجعه خودرو سورن ELX با موتور EF7-TC (پرخوران) با ایراد صدای غیرعادی در هنگام سرد بودن موتور با منشاء ایراد نشتی گازهای خروجی از بین منیفولد دود و پرخوران ، جهت رفع ایراد مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

(۱) پیچ های اتصال توربو به منیفولد خروجی را دمونتاژ نمایید.

(۲) تختی سطح نشست منیفولد خروجی و پرخوران (توربو شارژ) را اندازه گیری نمایید . (تختی 0.03mm می باشد)

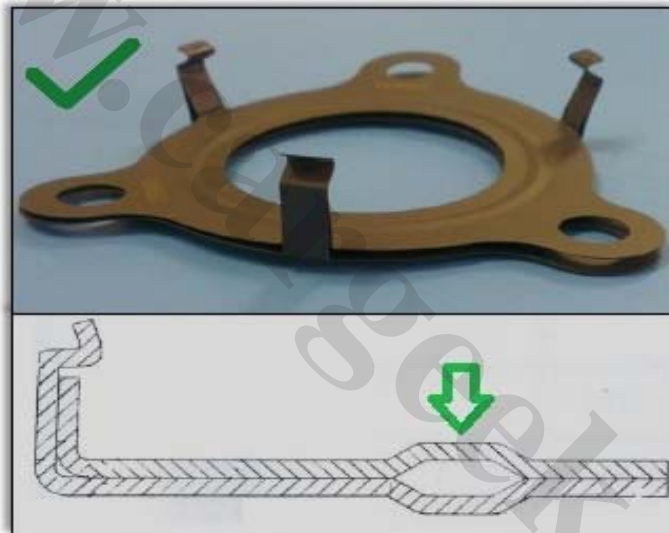

واشر توربوشارژ به منیفولد - دو لایه

نکته :

- در صورت دمونتاژ پرخوران به هر دلیلی می بایست واشر اتصال پرخوران به منیفولد دود به همراه ۳ عدد پیچ اتصال پرخوران به منیفولد تعویض گردد.
- در صورت دمونتاژ منیفولد دود به هر دلیلی می بایست واشر اتصال پرخوران به منیفولد دود ، واشر اتصال منیفولد دود به سرسیلندر و به همراه ۳ عدد پیچ اتصال پرخوران به منیفولد تعویض گردد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
شماره: ۱۳۹۶-۸۰
کلید مدرک: ۱۶۸۲۷

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی ها مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش / پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان □ تعمیر کاران □
عنوان اطلاعیه	نشتی گازهای خروجی از بین منیفولد خروجی و پرخوران
نوع خودرو	خودروهای سورن و دنا EF7-TC توربوشارژر

۳- در صورتیکه اتصال پرخوران به منیفولد دود توسط ۳ عدد پیچ بود می بایست جهت مونتاژ از ۱ عدد پیچ و ۲ عدد پیچ دوسر رزوه با پوشش مسی استفاده گردد. (مطابق تصویر ذیل)

۴- در صورت سالم بودن رزوه های پیچ دو سر رزوه و مهره نیازی به تعویض پیچ و مهره نمی باشد.

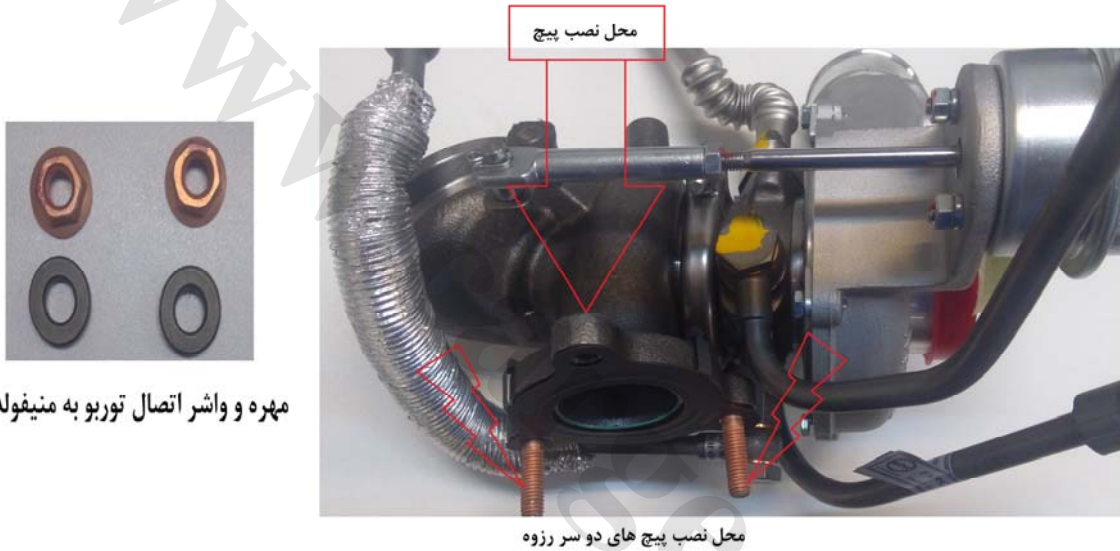

مهره و واشر اتصال توربو به منیفولد

محل نصب پیچ های دو سر رزوه

شماره فنی	قطعه
18611032	واشر منیفولد دود
16702026	منیفولد دود
04022939	پیچ های اتصال پرخوران به منیفولد دود
18611033	واشر اتصال منیفولد دود به پرخوران
04003211	پیچ دوسر رزوه اتصال منیفولد دود به پرخوران
18601530	واشر پیچ دوسر رزوه اتصال منیفولد دود به پرخوران
17407069	مهره ۶ گوش

کد یونیکس	کد اوراکل	شرح اجرت
۳۴۱۰۰	12160C0	تعویض توربو شارژر / واشر
۷۳۱۶۹	14170C0	تعویض منیفولد دود / واشر منیفولد