

موضوع: نشتی روغن گیربکس‌های CVT در خودروهای کوئیک و ساینا اتوماتیک

به کلیه نمایندگی‌های مجاز و تعمیرگاه‌های مرکزی

با توجه به مراجعه مالکان خودروهای کوئیک و ساینا اتوماتیک با ایراد نشتی روغن از گیربکس (کاسه نمد دیفرانسیل) به اطلاع نمایندگان محترم می‌رساند طی بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که علت نشتی روغن، سرربز روغن بر روی فین‌های گیربکس در هنگام تزریق می‌باشد که روغن مابین فین‌های پوسته گیربکس قرار می‌گیرد و به مرور زمان بر روی پلوس در حال چرخش آثار چرب شدگی از خود به جای می‌گذارد لذا در صورت مراجعه مشتری با ایراد نشتی روغن گیربکس قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیراتی لازم است که نمایندگان محترم ضمن اجتناب از شستشوی مجموعه گیربکس اتوماتیک، جهت تشخیص علت و محل دقیق نشتی، ابتدا فرآیند تمیزکاری را صرفاً به صورت موضوعی و توسط پارچه جاذب روغن انجام دهند و از شستشوی گیربکس خودداری نمایند.



تصویب کننده

تایید کننده

تهیه کننده

نام: سیروان زیری		نام: محمد تقی بدیعی
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸		تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
امضاء		امضاء

نام: حمید رضا ملکی
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
امضاء