



(مدیریت فنی و گارانتی)


تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷	X100TN1H/38/1
شماره: ۴۰۸	صفحه ۱ از ۱
نوع خودرو: X100	

موضوع: فراخوان بازدید و تعویض رله دوبل شرکت ایران پژوهش

قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز

با توجه به اعلام شرکت خودروساز (سایپا) مبنی بر عدم انطباق قطعه رله دوبل (ساخت شرکت ایران پژوهش) در برخی از محصولات X100 به اطلاع نمایندگی های مجاز می‌رساند لازم است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به بررسی، شناسایی و تعویض قطعه مورد نظر در خودروهای مذکور اقدام نمایید.

به اطلاع می‌رساند لیست خودرو های مد نظر، متعاقباً طی بخشنامه ای توسط مدیریت امور شبکه اطلاع رسانی خواهد شد.

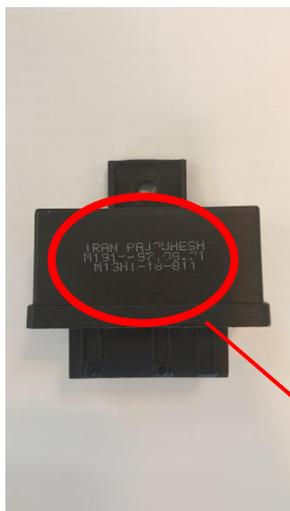

رله اصلی ایران پژوهش

کداجرت:

ردیف	کداجرت	شرح	زمان
۱	H2213C00	فراخوان بازدید رله اصلی	۰.۳
۲	H2213C01	فراخوان تعویض رله اصلی	۰.۶۳

سریال قطعه: 514069 (رله اصلی)

پیوست

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا ملکی - حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ امضاء	نام: محمد تقی بدیعی تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ امضاء

فراخوان تعویض رله دوبل ایران پژوهش

اقدامات در بازکاری :

۱) رله دوبل داخل محفظه موتور کنار منبع انبساط بازدید شود. اگر رله دوبل متعلق به شرکت ایران پژوهش به شماره فنی M1 3NI – 18 – 811 بود نیاز به تعویض رله می‌باشد.



۲) برای باز کردن رله دوبل می‌بایست نخست مهره M6 آن را باز کرد.



۳) رله از محل نصب خود بیرون آورده شود.



۴) ضامن قفل کانکتور پایین رله را بیرون کشیده و سپس کانکتور از رله دوبل جدا شود.



فراخوان تعویض رله دوبل ایران پژوهش

۵) رله سازنده دیگر را روی کانکتور نصب کرده و سپس ضامن کانکتور را به سمت داخل فشار داده تا قفل شود.



۶) رله را سر جای قبلی خود گذاشته و مهره M6 نخست با دست گیر داده شود.



۷) مهره M6 با ابزار مربوطه سفت شود.

